



## NIBE Split: Separate Verdichtereinspeisung für die dreischienige Stromversorgung


1. Klemmen Sie an der Klemmleiste X1, die Kabel 004, Klemme L3, 006, Klemme N und 007 an der Schutzleiterklemme ab.

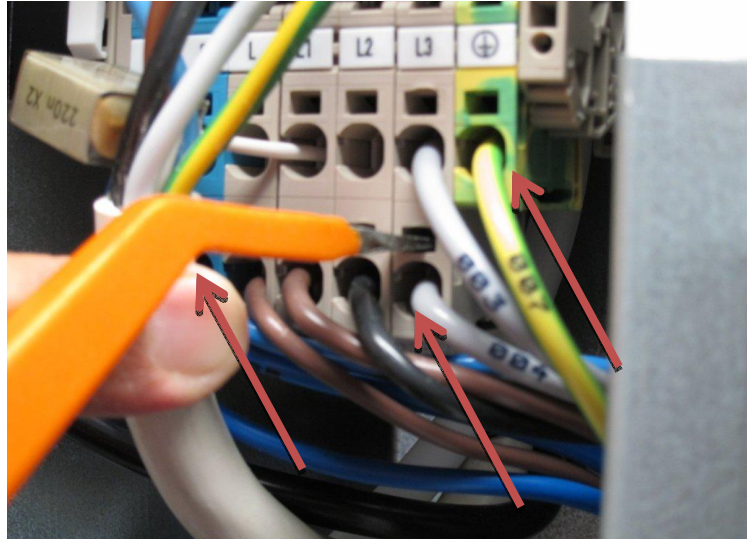


2. Klemmen Sie das Kabel 004 am Sicherungsautomaten FA2 ab.

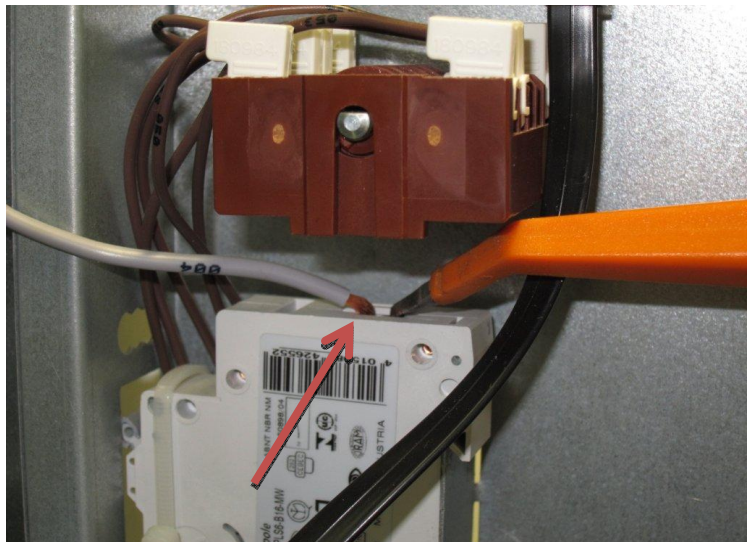


Die Schraubklemme am Sicherungsautomaten FA2 zum Lösen des Kabels 004 ist von vorn zugänglich.

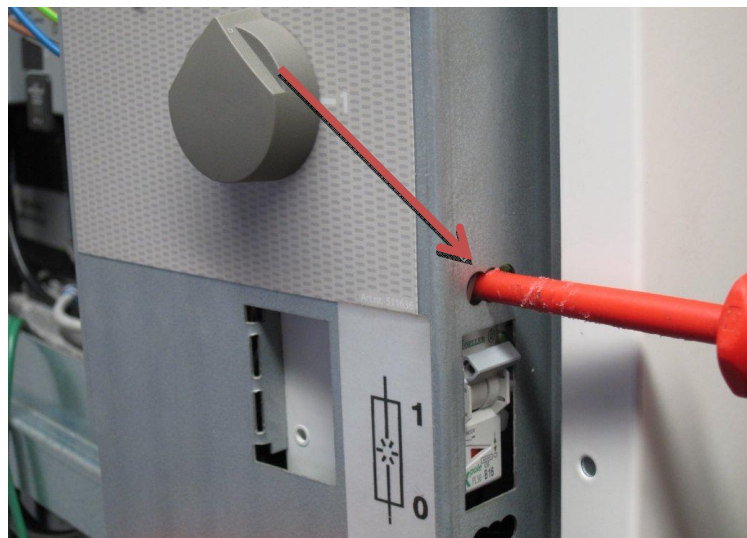


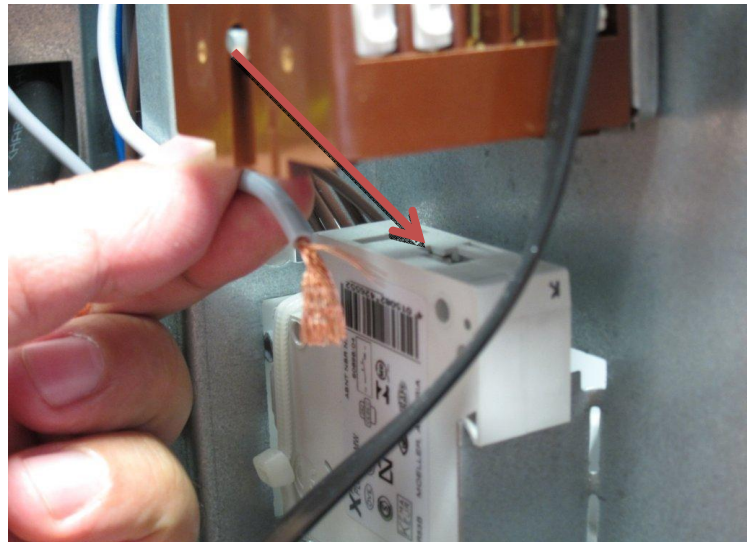

3. Klemme Sie an der Klemmleiste X2 den Neutralleiter ab.

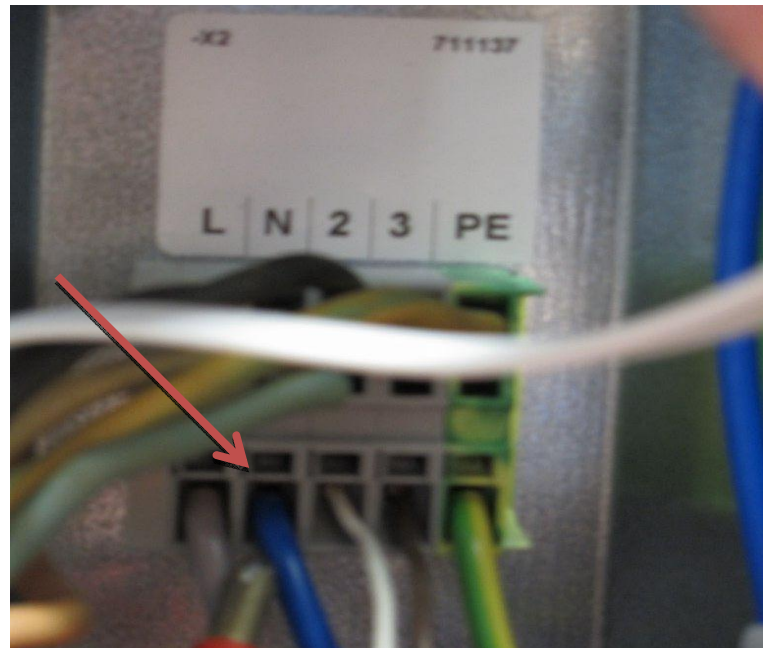


4. Klemmen Sie an der Klemmleiste X2 den Schutzleiter ab.

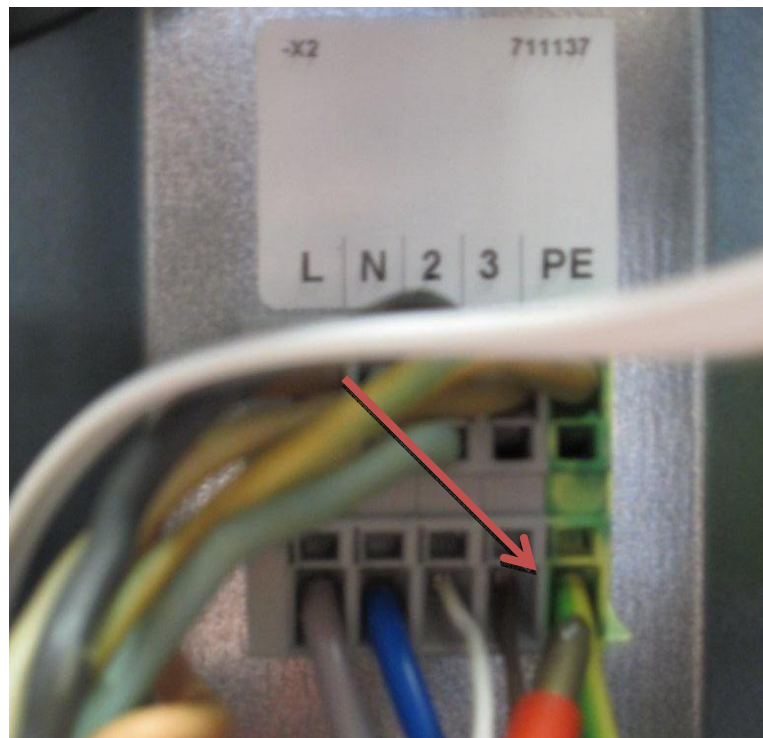

## Anschluss der separaten Leitung der Spannungsversorgung des Verdichters

1. Klemmen Sie auf der Klemmleiste X2 den Schutzleiter auf die freie PE-Klemme und den Neutralleiter auf die freie N-Klemme.

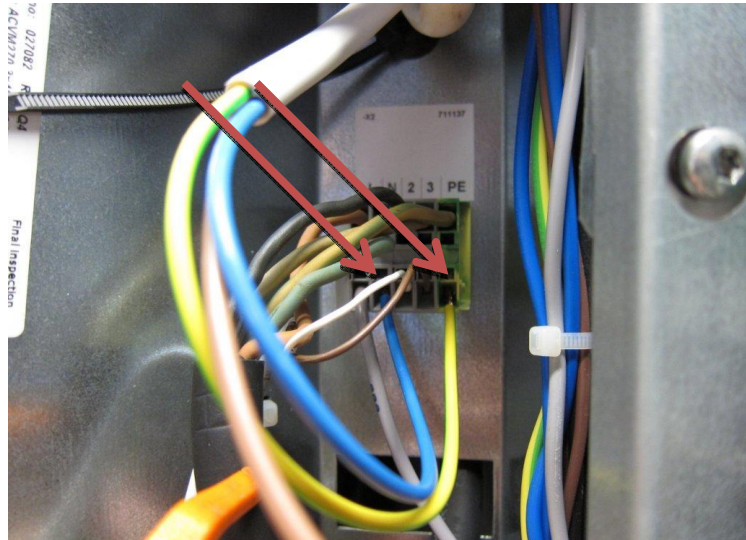

2. Klemmen Sie den L-Leiter, die Phase, am Sicherungsautomat FA2 an.

